

附件

晋城市城区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|-------------|-----------------|----------|---------|--|--------------------------------|--------|
| SX-08-209 | 9月21日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇 东上村 | 山西晋煤集团技术研究院有限公司 | 山西省晋城市城区 | 未安装治污设施 | 检查时未生产。发现如下问题：1. 该单位高性能矿用无机材料北侧线除尘设施有排气筒2个设置在车间内，排气筒上无采样孔，该排气筒设置在室内无依据，未能提供相应监测报告。2. 高性能矿用无机材料南侧线，除尘设备排气筒高度10米左右，未达到15米，未符合大气污染物综合排放标准相关要求，无采样孔，无法提供检测报告。3. 该单位堵水树脂生产线无法提供环保手续；搅拌桶为达到气压平衡，桶侧留有通气口，通气口和出料口均未设置有机废气收集处置设施，存在VOCs无组织排放。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------------|--------------|-------------|------------------|--|---|--------|
| SX-08-210 | 9月28日 | 晋城市 | 城区 | 圪塔社区 | 晋城市德源绿洲项目 | 山西省晋城市城区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地正在施工。现场发现如下问题：1. 该工地施工现场有多处石块、土方未遮盖，无喷淋设施，土方未遮盖面积 2000 平方米左右；2. 该工地西侧有混凝土搅拌桶 1 座，未在密闭空间进行，未配备粉尘收集处置设施；3. 该工地西侧和北侧围挡不规范，多处出现残缺现象；4. 该工地有车辆出口 2 个，靠南侧一个出口未设置冲洗装置，但有车辆进出。综上，该工地未落实 6 个百分百。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月15日 |
| SX-08-211 | 9月29日 | 晋城市 | 城区 | 晋城市西外环路西南侧 | 晋城市城区电子商务产业园 | 山西省晋城市城区西环路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地正在施工，现场发现如下问题：该工地有水泥搅拌机 1 台，现场检查正在作业，搅拌机周围有大量袋装和散装水泥粉，水泥粉未进行覆盖。（晋城市已不允许工地私自进行此类搅拌作业） | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------------|-------------|--------|-----------|--|---|--------|
| SX-08-214 | 9月18日 | 晋城市 | 城区 | 钟家庄办事处茶元村 | 晋城市福凯实业有限公司 | 山西省晋城市 | 工业粉尘无组织排放 | 该信访问题属实。检查时，该单位未在生产作业。该单位主要从事石灰石的粉碎作业，有粉碎设备一套。该单位生产从晚上10点开始，生产至次日凌晨1点，每次粉碎石料10吨左右，每月生产7次。现场检查发现如下问题：1. 该单位袋式除尘设备形同虚设，未进行维护，督查人员要求负责人打开除尘设备粉尘收集箱，发现箱内布袋脱落，粉尘已满；该粉尘收集处置设施已无法达到除尘效果，粉尘无组织排放；2. 该单位除尘设施排气筒高度不足；3. 该单位石灰粉装车工序露天进行，未进行密闭，无粉尘收集处置设施，装车时存在粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月15日 |