

## 附件

### 洛阳市瀍河回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-274	9月28日	洛阳市	瀍河回族区	瀍河区拦沟社区北侧	松恩机械加工厂	中国河南省 洛阳市瀍河区拦沟社区北侧	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该企业未生产，生产设备未拆除，具备生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HN-08-275	9月18日	洛阳市	瀍河回族区	洛白路	洛阳新丰时窗帘制品有限公司	中国河南省 洛阳市瀍河回族区G310(洛白路)	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产。存在问题：1. 南侧半自动静电喷涂线的塑粉回收装置未密闭，车间地面、窗户处塑粉堆积明显，窗户破损，塑粉不能密闭收集处理；2. 抛丸机废气排气筒未达到环评要求的15米高度，且采样孔呈打开状态。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-276	9月18日	洛阳市	瀍河回族区	上窑村	洛阳巨亚钢构工程有限公司	中国河南省 洛阳市瀍河回族区	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产。存在问题：1. 抛丸机未落实项目验收意见要求，存在密闭不到位现象，附近地面积尘严重；2. 车间内有晾干的喷漆工件，地面有喷漆痕迹，环评中未设计喷漆工序，喷漆区未建设配套的废气收集、处理设施，有机废气无组织排放；3. 人工焊接已配套烟气收集处理设施，但自动焊接机存在工件头、尾部位人工补焊现象，未配套焊烟收集、处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-277	9月18日	洛阳市	瀍河回族区	中信大道	洛阳福厦食品有限公司西围墙外侧西北角处的无名广告牌加工点	中国河南省 洛阳市瀍河回族区 G310(连天线)	新发现清单外“散乱污”	检查时该加工点正在从事广告牌雕刻加工生产。存在问题：1. 亚克力板材雕刻粉尘无收集处理设施，粉尘在车间内无组织排放；2. 车间内有已喷漆好正在晾干的成品，使用各色油漆和溶剂，有手持式喷漆枪，无废气收集、处理设施，有机废气无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日