

附件

吕梁市方山县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-607	9月16日	吕梁市	方山县	大武镇大武一村	中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司方山大武加油站	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该加油站正在营业，发现一台清单外0.14蒸吨锅炉未拆除，位于吕梁市禁煤区内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-608	9月16日	吕梁市	方山县	峪口镇	渣土车（陕KG63790）	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	渣土车覆盖不完全	检查发现该运输车辆运载含渣土垃圾未执行防尘覆盖措施。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-609	9月16日	吕梁市	方山县	大武镇大武一村	方山县日日红宾馆	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该宾馆已停业，发现一台清单外0.2蒸吨燃煤锅炉未拆除，处于吕梁市禁燃区内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-610	9月16日	吕梁市	方山县	大武镇杨家会村	吕梁通达保利石化有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站未生产，即将开业，发现问题：1. 汽油储油罐排气阀未按要求进行关闭，处于常开状态，产生的气体未经收集处理直接排放，现场立即进行了整改。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-611	9月16日	吕梁市	方山县	大武镇新房村	大武镇易地移民搬迁项目	中国山西省吕梁市方山县S218	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工，发现问题：1. 施工工地周边未100%围挡；2. 物料堆放未覆盖；3. 无车辆出入冲洗措施；4. 施工现场地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-612	9月15日	吕梁市	方山县	西相王村	西相王腾龙大理石加工厂	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂未生产，发现问题：有2台大理石切割机，切割下料时产生的粉尘未收集处理。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-613	9月14日	吕梁市	方山县	武当镇新民村	武当镇石棉矿院内化工厂	中国山西省吕梁市方山县	未安装治污设施	现场检查时发现该厂正在生产，问题：1. 现场检查时找不到负责人，发现车间存放大量氢氧化钠、碳酸钠、盐酸等化工原料，设备有9台搅拌罐，10多台烘干箱，2台压滤机等，锅炉一台等设备，生产过程中无任何污染防治措施，产生的有机废气无组织排放，车间内、外散发出刺鼻气味，生产污水横流；2. 现场无法提供任何手续；3. 粉磨、筛选车间无任何防尘收集措施，产生的粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-614	9月14日	吕梁市	方山县	大武镇大武街西	方山县大武中心卫生院	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该医院正在营业，该锅炉未使用，发现问题：1. 新发现有一台2.8MW燃煤锅炉，在禁燃区域内未拆除；2. 医疗垃圾废弃物堆放于锅炉房内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-615	9月13日	吕梁市	方山县	大武镇二村	方山县兴神耐火材料有限公司	中国山西省吕梁市方山县	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：该厂有一台煤气发生炉未安装除焦油、脱硫收集治理设施，烟气烟气未经有效处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-616	9月13日	吕梁市	方山县	大武镇郭家沟村	方山县聚源选煤有限公司	中国山西省吕梁市方山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂洗煤车间正在生产，其它车间未生产，发现问题：1. 破碎、筛选车间未进行封闭，有一台收尘器，未安装收尘罩，只有一根收尘管，造成粉尘无法正常收集处理，排气筒高度未按照环评要求达到15米；2. 原煤仓库未采取任何防尘措施，地面粉尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-617	9月12日	吕梁市	方山县	大武镇大武三村	吕梁市鸿澜矿山支护设备有限公司	中国山西省吕梁市方山县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该厂未生产，发现问题：新发现有一台0.12蒸吨燃煤锅炉在禁燃区域内未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-618	9月12日	吕梁市	方山县	大武镇举人村	方山县德润煤焦有限公司	中国山西省吕梁市方山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，发现问题：1. 破碎、筛选车间未环评要求安装收尘除尘设备，没有集尘罩，产生粉尘无法正常收集，2. 原煤堆场未按照环评要求采取封闭措施，无洒水喷淋设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-619	9月12日	吕梁市	方山县	大武镇举人村南沟	吕梁全顺达煤业有限公司	中国山西省吕梁市方山县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现该厂未生产，发现问题：有一台燃煤锅炉（1蒸吨以下）正在使用，该炉位于禁燃区域内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-620	9月12日	吕梁市	方山县	大武镇相当村	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司洗煤厂	中国山西省吕梁市方山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 原煤储存车间喷淋设施未按环评要求保持开启（有视频为证），未按环评要求进行密闭，2. 筛选、破碎车间未按环评要求全封闭，3. 汽车受煤坑未按环评要求增加洒水喷雾降尘装置，4. 布袋除尘器布袋今年只有2次更换记录，布袋灰尘太多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-621	9月11日	吕梁市	方山县	大武镇郭家沟村	方山县聚星矿业有限公司	中国山西省吕梁市方山县 S218	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业物料堆场正在生产，发现问题：1. 原矿堆场场地未按环评要求，未完全设置 2m 高围墙和 5m 高挡风抑尘网及喷淋洒水装置，路面未硬化，现场有扬尘污染现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-622	9月11日	吕梁市	方山县	大武镇举人头村	方山县金泽煤焦有限公司	中国山西省吕梁市方山县	未安装治污设施	现场检查时发现，该厂未生产，发现问题：1. 原煤破碎筛选车间环评要求安装1套布袋除尘器和2个集尘罩，现场检查时只有破碎机有1个集尘罩，筛选未安装，造成粉尘不能有效收集，有粉尘产生；2. 破碎筛选车间、原煤车间未密闭（环评要求）；3. 进料口未加设胶皮挡帘（环评要求）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-623	9月11日	吕梁市	方山县	峪口镇峪口村	方山县峪口镇永兴家具店	中国山西省吕梁市方山县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该厂正在生产，主要产品为木质家具，发现问题：1. 喷漆房正在使用喷漆作业，未安装VOCs收集治理设施，通过排风扇直接外排大气中，现场产生气味刺鼻。（已录像为证）2. 未办理环境影响评价审批手续文件。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-624	9月10日	吕梁市	方山县	峪口镇宗家山村	方山县外贸铝矾土加工厂	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产,发现问题:大量物料露天裸露堆积,无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
SX-07-625	9月10日	吕梁市	方山县	峪口镇曹家山村	山西方山金晖瑞隆煤业有限公司	中国山西省吕梁市方山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产,发现问题:1. 物料输送廊道部分未封闭, 2. 煤矸石、中煤仓出料口未采取任何防尘措施, 3. 机修车间焊接未安装烟气收集处理设施, 4. 木材加工处未有收尘措施。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-626	9月10日	吕梁市	方山县	峪口镇西村	方山县瑞福石材有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业部分正在生产,发现问题:料场大量物料裸露露天堆放无防尘措施,现场扬尘隐患较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-627	9月9日	吕梁市	方山县	大武镇保安村	任育汽车维修部	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该维修部正在营业，发现问题：露天喷漆，无任何VOCs收集设施，无组织排放。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-628	9月9日	吕梁市	方山县	峪口镇兴隆湾村	方山县和顺沥青拌合有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，1. 出料口出料时产生大量粉尘，未采取任何防治措施，无组织排放，2. 物料堆场未采取封闭措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-629	9月9日	吕梁市	方山县	大武镇大武村	方山县恒源加油站	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在营业，发现问题：1. 有两台加油机的3个加油枪集气罩有不同程度的破损，造成废气无法正常收集处理；2. 卸油废气回收管路阀门处于关闭状态，已经锈死，卸油时无法正常使用。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-630	9月9日	吕梁市	方山县	大武镇保安村	方山县相当好物流有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在营业，发现问题：有喷漆设备，使用的油漆、存放在库房门口出，未密闭，有露天喷漆痕迹和喷漆过的产品。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-631	9月9日	吕梁市	方山县	大武镇杨家会村	方山县亿鑫煤业有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂未生产，有生产痕迹，发现问题：1. 该厂上料口、下料口未有收尘防治措施；2. 物料堆场大部分露天堆放未采取封闭措施；3. 道路粉尘较多，扬尘污染严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-632	9月9日	吕梁市	方山县	大武镇燕沟村	方山县华丰选煤有限公司	中国山西省吕梁市方山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂正在生产，发现问题：1. 该厂进、出料口未采取防尘措施，2. 物料堆场未采取覆盖等有效防尘措施，3. 厂区内路面扬尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-633	9月8日	吕梁市	方山县	大武镇杨家会村	杨家会村山顶焚烧点	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	露天焚烧	现场检查发现杨家会村杨小则正在山顶大面积焚烧枯草和树叶。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-634	9月8日	吕梁市	方山县	大武镇东坡村	方山县鼎鑫石料有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产,1.发现该厂2台碎石机、2台筛选机未安装粉尘收集处理设施,无组织排放;2.6台出料口未进行封闭,现场大量物料裸露堆放,未采取任何防尘措施,3.路面未硬化,扬尘严重污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
SX-07-635	9月8日	吕梁市	方山县	大武镇东坡村	方山县泰和混凝土工程有限公司	中国山西省吕梁市方山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该厂正在生产,该厂主要混凝土生产,1.物料露天堆放未采取防尘措施,2.路面粉尘较多,扬尘严重,未有防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-636	9月8日	吕梁市	方山县	大武镇保安村	方山县吴鹏铁门加工店	中国山西省吕梁市方山县 G2003	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该厂正在生产，发现该厂喷、烤漆房未安装 VOCs 挥发性有机物废气收集治理设施。通过排风扇直接排放到大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-637	9月8日	吕梁市	方山县	峪口镇峪口村	方山县鑫辉汽车维修服务有限公司	中国山西省吕梁市方山县 G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该厂正在营业，发现该厂喷漆房未安装 VOCs 收集处直设施，废气直接排放到大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-638	9月8日	吕梁市	方山县	峪口镇峪口村一社	方山县曙光家具销售部	中国山西省吕梁市方山县 G209(呼北线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时该厂未生产，发现喷漆车间，该车间有生产痕迹，油漆、固话剂存放于喷漆车间内，无环评手续，VOCs 挥发性气体未进行收集处理通过管道直接排放到大气中，具有随时恢复生产的能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-639	9月8日	吕梁市	方山县	峪口镇G209国道	陕K43802渣土运输车	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	渣土车覆盖不全	检查发现该渣土运输车陕K43802无防尘覆盖措施，正在路上高速行驶，峪口镇路口。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX-07-640	9月7日	吕梁市	方山县	大武镇农场（东坡村）	方山县宇飞煤业有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	现场检查发现该企业正在生产，主要是配煤，在配煤生产过程中露天生产，物料露天堆放，无任何防尘措施，产生的扬尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-641	9月7日	吕梁市	方山县	大武镇东坡村	方山县绿华园建筑材料有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，1. 投料口未采取防尘措施，产生的粉尘无组织排放，2. 物料堆场露天存放，无任何防尘措施，3. 地面粉尘较多	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百七十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-642	9月7日	吕梁市	方山县	方山县峪口镇峪口村	方山县焱淼水热供应有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该厂未生产，发现该厂锅炉房后面大量煤炭露天堆放，无任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-643	9月7日	吕梁市	方山县	峪口镇峪口村	方山县古珍木器厂	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时该厂未生产，主要生产木质办公家具，1. 该厂喷漆车间有生产痕迹、电源未切除随时具备生产能力，2. 无环保手续，3. 该厂喷漆车间未安装VOCs 废气收集处理设施，	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX-07-644	9月7日	吕梁市	方山县	建军庄村G209 国道路东侧	建军庄村新建服装厂场地	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该场地正在施工，大面积物料、渣土未覆盖，未采取任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-645	9月7日	吕梁市	方山县	圪洞镇后东旺坪村	方山县圪洞镇四通砖厂	中国山西省吕梁市方山县	未安装治污设施	现场检查该厂正在生产，发现问题：1. 滚土箱生产工艺时送料口、下料口，未安装收尘设施，露天生产，筛选工序时未安装收尘设施，2. 煤矸石生产车间，投料口未安装除尘设备，未封闭，下料口未封闭，未有收尘措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-646	9月7日	吕梁市	方山县	县城移民村	方山县志平大理石加工厂	中国山西省吕梁市方山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂正在生产，该厂露天生产，位于居民区内道路上，在大理石切割、下料生产过程中产生的粉尘未进行收集处理，无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-647	9月7日	吕梁市	方山县	移民村7区13排	王元平玻璃店	中国山西省吕梁市方山县	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在生产，在生产中使用密封胶涂刷、热熔、晾晒工序时产生VOCs挥发性有机物，未安装任何治理设施，无组织排放。	停业改造升级或淘汰	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-648	9月7日	吕梁市	方山县	方山县县城区内	方山县人民医院	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该单位正在营业，发现该单位有2台1吨卧式燃煤锅炉，该锅炉位于县城内，属于禁燃区，未拆除，主要用于冬季取暖使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-649	9月6日	吕梁市	方山县	方山县县城区内	方山县中医院	中国山西省吕梁市方山县方正街	未安装治污设施	现场检查时该医院正在营业，发现该医院有一台医疗废物焚烧炉，炉膛内有大量焚烧后的医疗废物残渣，该炉未安装任何废气回收治理设施，另外，炉子旁边堆放2箱+5包医疗废物，查阅环境影响评价未对该炉有任何评价和要求。	拆除焚烧炉	10月20日
SX-07-650	9月6日	吕梁市	方山县	峪口镇土垆则村	方山县土垆则加油站	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查发现该加油站正在营业，1台汽油加油机集汽罩严重破损，加油时废气回收泵未运行，加油机内废气回收管路阀门未打开，造成VOCs挥发性气体未收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-651	9月6日	吕梁市	方山县	方山县城区内	方山县方晟酒店	中国山西省吕梁市方山县瓦窑北路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该酒店正在营业，有一台0.18吨燃煤锅炉未拆除，主要用于冬季取暖，该锅炉位于县城建成区域内，属于禁燃区内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-652	9月5日	吕梁市	方山县	马坊镇里其村	方山县鑫欣选煤有限公司	中国山西省吕梁市方山县S50(太佳高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该厂未生产，1. 露天喷漆，VOCs挥发性有机物废气无组织排放，现场散发出刺鼻的味道，2. 下料口无任何防尘措施，3. 煤炭物料堆场露天堆放无任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-653	9月5日	吕梁市	方山县	积翠乡积翠村	方山县积翠乡积翠村加油站	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在运营中，一台汽油加油机加油枪集气罩未安装，另一台加油机集气罩破损，产生的挥发性气体无法正常收集。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-654	9月5日	吕梁市	方山县	麻地会乡胡堡村	方山县龙腾贸易有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装治污设施	现场检查时该厂正在生产，生产车间内有4台电锯，1台安装布袋除尘器，但未使用。其余3台电锯均未安装粉尘回收除尘设备，造成产生的粉尘无组织排放。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-655	9月5日	吕梁市	方山县	圪洞镇东沟村	翔通钣金烤漆	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查发现正在营业，喷漆房未封闭，无VOCs治理设施，废气无组织排放。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-656	9月5日	吕梁市	方山县	县城内	腾达钣金喷漆店	中国山西省吕梁市方山县方正街	未落实VOCs整治要求	现场检查时该店正在营业，喷漆房未安装VOCs治理设施，废气无组织排放。	停业改造升级或淘汰	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-657	9月4日	吕梁市	方山县	车道崖村	方山县圪洞兄弟钢板门业	中国山西省吕梁市方山县	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在生产，喷漆车间未安装VOCs治理设施，通过排风扇直接外排大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-658	9月4日	吕梁市	方山县	圪洞镇	方山一建高中新校区北区建设工程项目部	中国山西省吕梁市方山县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该项目正在施工，现场大面积裸土露天堆放，场地未设置围挡，道路未硬化，车辆进出未冲洗，运输车辆未密闭。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-659	9月4日	吕梁市	方山县	圪洞镇潘家坂村	方山县山兴混凝土工程有限公司	中国山西省吕梁市方山县瓦窑南路	工业粉尘无组织排放	现场检查发现该厂正在生产，搅拌机正在使用，1.投料口未封闭，没有任何扬尘防治措施；2.道路未硬化，扬尘现象明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-660	9月4日	吕梁市	方山县	圪洞镇潘家畷村	方山县方利混凝土有限公司	中国山西省吕梁市方山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该厂正在生产，设备搅拌机、拌合机正在使用，1.喂料口未进行封闭，没有防尘治理设施；2.物料露天堆放，大面积未覆盖；3.道路未硬化、洒水降尘，有扬尘现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-661	9月4日	吕梁市	方山县	圪洞镇	明明钣金烤漆	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现该店正在营业，喷漆房未安装 VOCs 废气治理设施，产生的挥发性有机物通过管道直接排到大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-662	9月4日	吕梁市	方山县	建军庄	凯达钣金烤漆二部	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该店正在营业，喷漆房未安装 VOCs 废气治理设施，未密闭，产生的废气无组织排放。	停业改造升级或淘汰	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇 （街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-663	9月4日	吕梁市	方山县	横沟村	山西省方山公路管理段	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正在生产，有一台熬制沥青土锅炉正在使用，配备一台消烟、脱硫除尘设备，现场检查时该设备未运行，2台电机都未开启，烟气未经过除尘设备从另外一条管道直接排到大气中，综合池水呈酸性。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日
SX-07-664	9月4日	吕梁市	方山县	横沟村	方山县运管汽修厂	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在生产，喷漆房未安装VOCs治理设施。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-665	9月4日	吕梁市	方山县	圪洞镇建军庄村	方山县建军庄加油站	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查发现正在营业，储油罐废气回收阀门锈死无法打开，阀门口已囤积油泥和水，经当事人介绍，三个多月未使用。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-666	9月4日	吕梁市	方山县	圪洞镇	圪洞候师烤漆钢板门厂	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该店正在生产，喷漆房未安装任何治理设施，未进行密闭，产生的 VOCs 挥发性有机物通过排风扇直接外排到大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-667	9月4日	吕梁市	方山县	交通执法局对面	方山县青春歌窑传统菜	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该店正在营业，位于县城区域，有1台0.5茶水锅炉正在使用，燃料为白煤，有1台1.5吨燃煤锅炉未使用，未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-668	9月4日	吕梁市	方山县	建军庄村	方山县德贝钣金烤漆	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在运营，发现喷漆房未安装废气治理设施，挥发性有机物直接排放到大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-669	9月4日	吕梁市	方山县	明德家园小区对面	国宾酒店	中国山西省吕梁市方山县方正街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该0.16吨的燃煤锅炉在县城区域，烟道未切断或拆除，未按要求淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-670	9月3日	吕梁市	方山县	方山县麻地会乡胡堡村	山西庞泉重型机械制造有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未安装治污设施	现场检查时该厂正在生产，1. 车间焊接烟尘未进行收集处理无组织排放；2. 有0.5吨、1吨电熔炉各1台，无任何治理废气设施，无组织排放；3. 锚固剂生产车间正在生产，无废气治理设施，产生的废气无组织排放，车间散发刺鼻的气味；4. 油枕木生产场地露天正在生产，有一台燃煤土锅炉正在熬制煤焦油，产生的气体未处理无组织排放；5. 破碎场地破碎机正在生产，没有任何防尘措施产生大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-671	9月3日	吕梁市	方山县	麻地会乡水沟湾村	山西省方山公路段机械养护中心	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该厂未生产，物料未覆盖，地面未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-672	9月3日	吕梁市	方山县	麻地会乡赵庄村	方山县鼎和汽贸有限公司	中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该公司喷漆房正在使用，没有污染防治设施，喷漆房未进行封闭，VOCs 废气通过管道直接排放到大气中。	停业改造升级或淘汰	10月20日
SX-07-673	9月3日	吕梁市	方山县	方山县方正街	方山县国营旅店	中国山西省吕梁市方山县瓦窑南路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现该店有一台 0.2 吨燃煤锅炉 1 台，未使用，门口堆放有少量白煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日